

Technische Information	Datum:	09.05.2022
	Ansprechpartner:	Heckl
	Abteilung:	ST-FIR/MKP3

Tech. Information Nr.	2438 / 2022
Thema:	Potentiell fehlerhafter Kondensator in FNS-420-R / Blitzleuchte für Sockelsirene und FCP-O 500 Invisible Melder

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bosch hat fehlerhafte Komponenten (Kondensatoren) von einem Lieferanten erhalten - Diese Kondensatoren funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen, was zur Folge haben kann: <ul style="list-style-type: none"> o Eine geringere Lichtintensität des LED-Blitzes des FNS-420-R o Funktionalität des LED-Blitzes kann nicht gewährleistet werden. - Das Problem kann leider nicht durch einen Funktionstest im Feld erkannt werden, da das Auftreten des unerwarteten Verhaltens nicht stabil ist - Da uns Produktqualität sehr wichtig ist, haben wir uns für einen vorsichtigen Produktaustausch aller potentiell betroffenen Produkte entschieden, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten - Bei FCP-O 500 kann das Problem zu einer Fehlermeldung an der Zentrale führen
--------------------------	---

Hardware <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Geräte	<input type="checkbox"/> Module	<input type="checkbox"/> PCBA
Software <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anwendung	<input type="checkbox"/> Treiber / Erweiterung	<input type="checkbox"/> Firmware

Betroffene Produkte (Details)	CTN	SAP Nr.	Betroffene Versionen	Neue Versionen
Blitzleuchte für Meldersockel	FNS-420-R	F.01U.516.089	Siehe unten	
Invisible Melder GLT	FCP-O 500	F.01U.510.649	Siehe unten	

Anzahl gelieferter Produkte	1191	
Lieferzeitraum	Von: 23.12.2021	Bis: 26.01.2022
Betroffene Seriennummern	Von: 093039017969950001 → 093039017969940001 → 093039017975210001 → 093039017979360001 → 093039017979350001 → 093039017984800001 → 093039017984810001 → 093039017926360001 → 093039017926350001 → 093039017931050001 → 093039018052130001 → 093039018020190001 →	Bis: 093039017969950264 093039017969940330 093039017975210330 093039017979360264 093039017979350330 093039017984800330 093039017984810132 093039017926360264 093039017926350330 093039017931050330 093039018052130066 093039018020190057

Print out of this template is not subject of the updating service. Only the version in the Intranet is always up to date.

Anzahl gelieferter Produkte	280	
Lieferzeitraum	Von: 21.02.2022	Bis: 04.03.2022
Betroffene Seriennummern	Von: 0930XXXXXX36450001 → 0930XXXXXX83140001 → 0930XXXXXX15790001 → 0930XXXXXX15780001 →	Bis: 0930XXXXXX36450096 0930XXXXXX83140108 0930XXXXXX15790144 0930XXXXXX15780024

Prioritätsstufe	Kriterium
I	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten)
II	<input checked="" type="checkbox"/> Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden.
III	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt.
Keine	<input type="checkbox"/> Allgemeine Information

Aktionsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden informieren
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagerbestands (CSO)
<input checked="" type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagebestands (Kunde)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung installierter Produkte
<input type="checkbox"/>	Siehe detaillierte Informationen unten

Datum Beginn		Datum Fertigstellung	
--------------	--	----------------------	--

BU Manager	Thomas Knauel	Sachbearbeiter:	Michael Heckl
-------------------	---------------	------------------------	---------------