

Technische Information	Datum:	22.09.2022
	Ansprechpartner:	Marier
	Abteilung:	ST-FIR/MKP3

Tech. Information Nr.	2467 / 2022
Thema:	FSP-5000-RPS Aufrüstung Konfiguration von Version 3.x auf 4.x

Kurzbeschreibung:	Lautstärke der Sirene wurde beim Aufrüsten der Konfiguration von 3.x auf 4.x reduziert
--------------------------	--

Hardware <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Geräte	<input type="checkbox"/> Module	<input type="checkbox"/> PCBA
Software <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Anwendung	<input type="checkbox"/> Treiber / Erweiterung	<input type="checkbox"/> Firmware

Betroffene Produkte (Details)	CTN	SAP Nr.	Betroffene Versionen	Neue Versionen
Programmier SW	FSP-5000-RPS	F.01U.005.615	5.6.11 5.7.12	tdb

Anzahl gelieferter Produkte		
Lieferzeitraum	Von: 16.03.2022	Bis:
Betroffene Seriennummern	Von:	Bis:

Prioritätsstufe	Kriterium
I	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten)
II	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden.
III	<input checked="" type="checkbox"/> Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt.
Keine	<input type="checkbox"/> Allgemeine Information

Aktionsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden informieren
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagerbestands (CSO)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagebestands (Kunde)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung installierter Produkte
<input checked="" type="checkbox"/>	Siehe detaillierte Informationen unten

Datum Beginn	n.a.	Datum Fertigstellung	n.a.
--------------	------	----------------------	------

Neue Funktionen
keine

Entfernte Funktionen
keine

Behobene Probleme

Die Lautstärkeeinstellung in den Regeln 'State Dependent' und 'Event Triggered' wird beim Aufrüsten einer Konfiguration von Account-Version 3.x auf 4.x in FSP-5000-RPS von Level 5 auf Level 4 reduziert.

Eine neue Version von FSP-5000-RPS, die das oben genannte Problem behebt, ist derzeit bis Ende des Jahres geplant.

Falls jetzt eine Aufrüstung erforderlich ist, prüfen Sie bitte den Lautstärkepegel in den Regeln und passen Sie diese gegebenenfalls manuell an.

Es wird dringend empfohlen, die Standardeinstellung zu befolgen, um die V3-Konfiguration zu "kopieren und aktualisieren", so dass die ursprünglichen Sirenen-Einstellungen in FSP-5000-RPS weiterhin verfügbar sind. Die V3-Konfiguration kann bei Freigabe der verbesserten RPS-Version korrekt aktualisiert werden.

Screenshot 1: FSP-5000-RPS 'Copy and Upgrade' configuration

Hinweis

Die Lautstärkeeinstellung '5' in der Konfiguration aller FNM-Sounder-Varianten ist betroffen:

- FNM-420-A-BS-WH
- FNM-420-A-BS-RD
- FNM-420U-A-BS-WH
- FNM-420U-A-BS-RD
- FNM-420-A-WH
- FNM-420-A-RD
- FNM-420U-A-WH
- FNM-420U-A-RD
- FNM-420-B-RD
- FNM-420U-B-RD
- FNM-420V-A-WH
- FNM-420V-A-RD

Notwendige Komponenten	Teile Nr.
keine	

BU Manager	Thomas Knauel	Clerk in Charge:	Ron Marier
-------------------	---------------	-------------------------	------------